


Cam raster sync gaat NIET goed

aangepast:

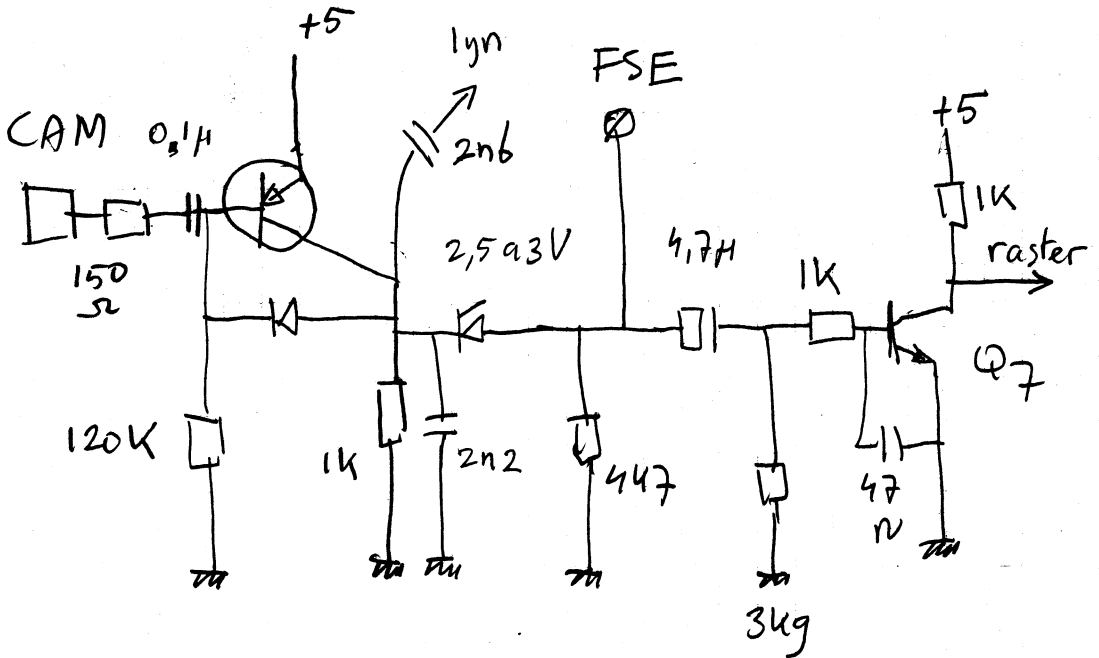


TV sync osc. voor 64msec

Standaard HEF4040 haalt 10MHz NIET
Nieuwe 74HCT4040 wel

Toen \rightarrow ongebruikte $1/2$ 74LS73 ertussen

Tussen U58-6 en U66-10 extra $\times 2$.
4040 deel factoren 1 stap verzetten

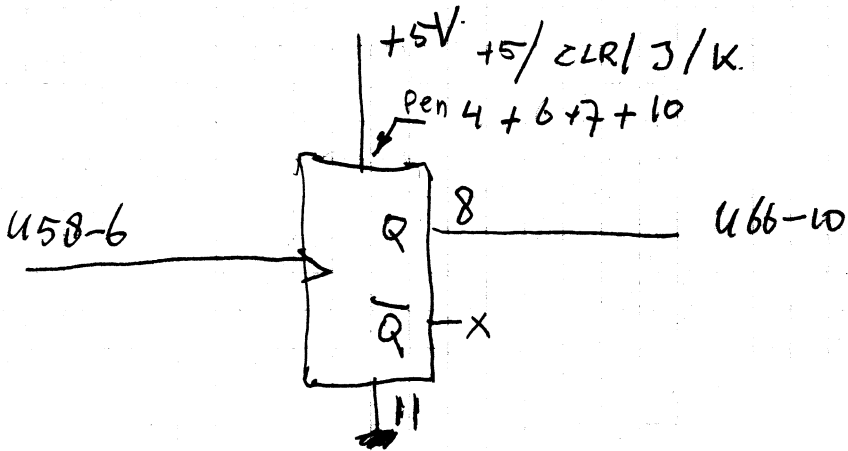

SSTV sync uitsleutel NIET stabiel

▷ dubbel afstembaar bandpass is veel beter

